

第 3 節 遺構および歴史的建造物等の保存に関する計画

1 地上に露出する遺構の保存

史跡内において地上に露出する遺構については川越し関連の施設等があったことを示す地割りや堤防、水路、井戸、並木敷きなどがある。地割については川越し関連の施設のあった宅地と水田・畑との境の土地の高低差などで分かりやすい遺構といえる。こうした場所には大井川の川原で豊富に入手できた丸い川原石が使われ、石列や石組み、石積み等によって形づくられているものが多い。材質が石であることから、比較的保存に適しているものの長年の風化によって表面が一部変色したり剥落したりするものもあるが、総じて保存状態は良好である。善太夫嶋堤（せぎ跡）についてはその価値が省みられることがなく一部が崩れていたが、昭和53年に修繕工事で、堤跡の法面の石垣をコンクリートで固め崩落を止めた。

こうした遺構の中にはサクラやマキ、竹などの植物が植えられている場所もあり、植物の成長によっては石垣を崩すなど遺構をき損する恐れがある。特に札幌横の並木敷き跡に立つマキや島田大堤に植えられたサクラは遺跡の景観を形成している景観木でもあるため、遺構保存を理由に伐採することはできず、状況に応じた適切な管理が必要である。

これらの遺構のほとんどは基礎的な調査がされておらず、今後の保存管理やき損した際の復旧修理のための基礎的データを確保するためにも調査をする必要がある。その上で、遺構を適切に保存するための計画を立てていく。



善太夫嶋堤（せぎ跡）

2 地下に埋蔵されている遺構の保存

史跡指定地およびその周辺の地下には未だ確認されていない川越し関連施設の遺構が埋蔵されている可能性がある。このため、指定地はもちろんであるが、それ以外の周辺地域においても掘削等を伴う現状変更については、周辺住民の理解と協力を得ながら埋蔵文化財の調査を実施し保存に努める。また、史跡整備に伴う発掘調査であっても、調査の範囲は最小限の範囲に抑え地下遺構の保護を図る。なお、発掘調査を実施した箇所については十分盛り土を施して遺構の保護を行う。



川会所跡の発掘調査

3 歴史的建造物等の保存

(1) 歴史的建造物等の復元と現状

昭和41年(1966)、国の史跡指定を受けた20箇所の名称と復元した歴史的建造物の現状は、次の表のとおりである。既に復元されたものを除けば殆どが、改築・建て替えを経験しているが、地割はほとんど当時のまま保存されている（なお、四番宿、八番宿の跡地は現在のところ不明）。

昭和45年仲間の宿、47年二番宿、48年三番宿、49年札幌、55年六番宿、57年十番宿と既に6軒の建物が復元されている。復元整備に当たっては、指定地の建物が川越し制度廃止後の建築であっても歴史的な家並みの保存整備を優先したため、川越しが行われていた時代には行われていなかった瓦葺きで施工されている。このため、屋根勾配が板葺きや杉皮葺きの屋根よりも急なものとなって

いる。また、川会所と十番宿を除く復元整備した建物は、整備時に所有者が生活する中で復元整備を行ったため、街道とは反対の裏側部分については居住空間を確保する理由などから住民生活を考慮した整備が行われ、建築当時の様相とは異なる部分も見られる。

なお、川越遺跡の歴史的建造物の保存については、史跡の価値でもある川越し場の歴史的町並み景観の保護を目的に江戸時代から昭和初期までを対象とする。

表6 番宿等の保存状況

No	名称	保存状況	備考
1	川会所	昭和44年度解体復元修理完了	
2	せぎ跡	昭和51年度環境整備完了	
3	川会所跡	—	現在は解体して更地
4	札幌	昭和49年度解体復元修理完了 昭和59年度土地家屋買上げ	復元後、見学者に開放。機織り体験学習を実施
5	立合宿	復元予定	買取り、取壊し済（居住者は町内に新築） 市内他所に移築されていたものを解体保存
6	仲間の宿	昭和45年度解体復元修理完了	復元時、裏側に新築
7	一番宿	—	現状駐車場
8	二番宿	昭和47年度解体復元修理完了	
9	三番宿	昭和48年度解体復元修理完了 平成2年度土地家屋買上げ	見学者へ開放
10	五番宿	昭和53年新築	新築
11	六番宿	昭和55年復元	復元後も住宅として利用
12	七番宿	昭和2年建築	下屋、土間改築、裏側へ増築
13	九番宿	昭和46年新築	新築
14	十番宿	昭和57年復元	買取り、解体復元、居住者は町内に新築
15	荷縄屋	昭和初期建築	古い形式・外観をある程度継承している
16	酒屋	昭和62年度土地買上げ	江戸時代は松並木・田圃・湿地、現在は更地
17	そば屋	新築	〃
18	口取屋	大正建築	〃
19	和泉屋	数回改築のみ	旧来の佇まいに近い形で再築
20	橋本屋	昭和47年建築	

B 建物の概要

表 7 建物の概要

構造	木造 平屋建
寸法	桁行6間×梁行5間
間取り	10畳(2)、20畳(2) 注：カッコ内は部屋数
屋根	切妻、棧瓦葺き
外壁	漆喰・板壁
建具	引戸
整備年	昭和46年(1971)
所有	市

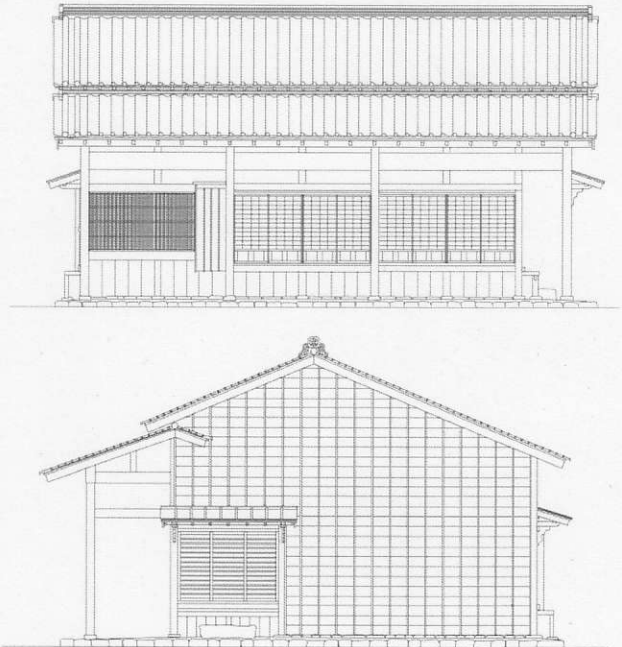
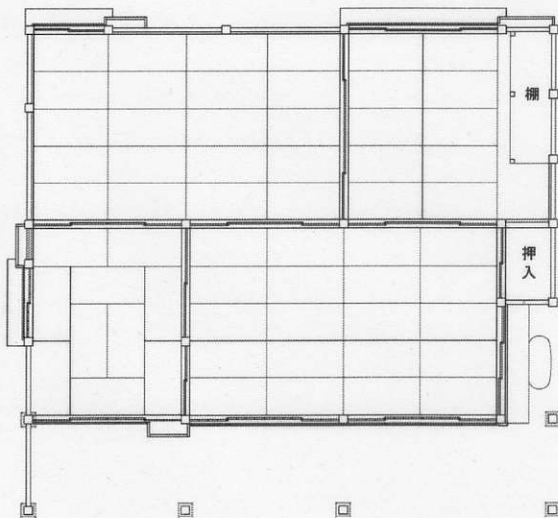


図 18 川会所平面及び立面図

C 保存整備計画

川会所跡については遺構を保存するための保護盛土を行う。川会所の建物はかつて建物があった川会所跡へ移築保存し、家並みの連続性を高めるとともに、川越制度や川越業務、建物の来歴などを紹介するため展示整備を行う。

なお、川会所建物の原位置への移築については、引き続き、復元整備のための根拠資料を収集し、今後の発掘調査を踏まえ検討する。また、耐震診断を行い、地震による損傷の軽減と見学者等の安全確保のための耐震補強工事も実施する。

(イ) 札場

A 建物の沿革

札場は川越人足が川札を換金したところで、一日の川越しが終了すると、それぞれの番宿（人足の溜り場）で、各組の陸取りおかどと呼ばれる人たちが川越人足の川札を回収し、札場で現金に替えて人足たちに賃金として分配していた。

街道に面した西側の座敷は一部玄関と土間が入り込む形になっており、川越人足が旅人から受け取った川札を換金する帳場が設けられている。

復元に伴って、南側の軒下からトタン葺の屋根を2間延ばして作られた2部屋がある。現在、建物内部で定期的に機織の体験教室を行っている。



札 場

B 建物の概要

表 8 建物の概要

構造	木造 平屋建	
寸法	桁行5間半×梁行7間半	
間取り	9畳(1)、8畳(2)、6畳(3)	注：カッコ内は部屋数
屋根	切妻、棧瓦葺き（前面軒銅板葺き）	
外壁	板壁	
建具	引戸、 <small>しとみど</small> 藪戸	
整備年	昭和49年(1974)	
所有	市	

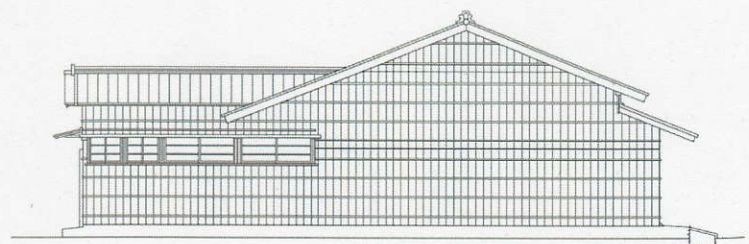
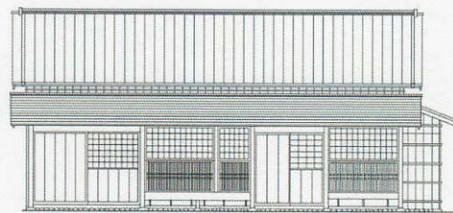
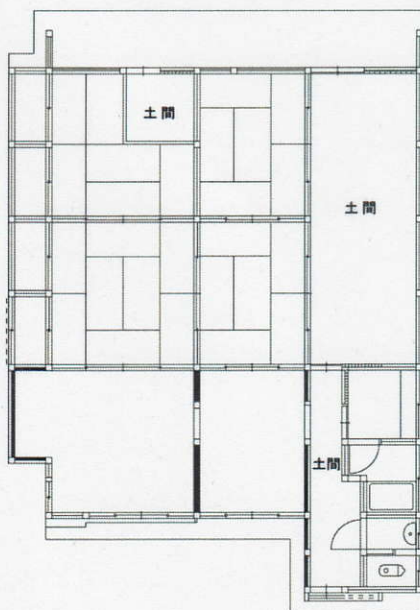


図19 札場平面及び立面図

C 保存整備計画

札場については、発掘調査は未実施で、現在の地表面上にコンクリート基礎が設置され、さらにその上に礎石を設けている。遺構の残存状況は不明であるが、今後も現状を維持していく。

建物については川越しにおける機能や建物の構造を紹介する展示整備を行うとともに、川越し場の暮らしを紹介するため、機織等を体験できる施設として引き続き活用していく。このため、耐震診断を行い、地震による損壊を軽減して見学者等の安全確保のための耐震補強工事を順次実施する。

(ウ) 立合宿

A 建物の沿革

立合宿は一番から十番まであった川越人足の組ごとの調整を図る業務を行った立合人と呼ばれる人々が寄り合いを行った場所といわれている。立合宿跡は川越遺跡内の札場跡と仲間の宿跡の間にあったとされている。平成10年に発掘調査を行い、街道に面した場所から建物跡の一部が検出された。遺構については保存のための盛土がされ、現在は市有地で空き地となっている。

この建物は川越遺跡内で大火事があったと言われている慶応2年(1866)以降に建てられ、その後大正9年(1920)に稲荷町に移築された。平成28年に解体調査を行い、8畳の3室が連なる作りだったことが判明した。



立合宿跡

B 保存整備計画

現在、遺構を保存するため盛土をして保護している。立合宿については建物の部材が確保されたため、元整備のための根拠資料を収集し、発掘調査の成果を踏まえ原位置への復元整備を目指す。なお、復元整備に当たっては耐震診断を行い、地震による損壊を軽減して見学者等の安全確保のための耐震補強工事もあわせて行う。整備後は展示・体験施設として活用する。

(エ) 仲間の宿

A 建物の沿革

仲間の宿は川越人足の会合や親睦の場として利用されていたと言われている。建物は街道に面した屋根の軒下に銅版葺き庇がつき、その底下の西側に便所と長さ2間の廊下が加わっている。また、建物の南側にはもともと6畳の部屋を3畳2間に分割した部屋があり、さらにその南側の3畳ほどの広さの台所と風呂場がついている。外壁は板壁で、街道に面した部分は雨戸と障子戸の建具となっている。

現在、建物の中でかつて川越人足が考案した「権蔵わらじ」の紹介を行っている。

B 建物の概要

表9 建物の概要

構造	木造 平屋建
寸法	桁行5間半×梁行4間
間取り	8畳(2)、6畳(1)、3畳(3) 注：カッコ内は部屋数
屋根	切妻、棧瓦葺き
外壁	板壁
建具	引戸
整備年	昭和46年(1971)
所有	市



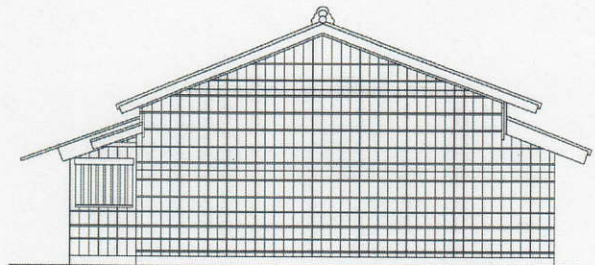


図20 仲間の宿平面及び立面図

C 保存整備計画

平成10年に建物の裏庭を発掘調査し、建物跡を示す石列や廃棄物を埋めた土坑を検出した。現在は盛土によって遺構が保護されている。

建物の構造や川越しにおける機能を展示紹介するとともに、川越し場の暮らしを紹介するため、権蔵わらじ作りが体験できる施設として整備を行う。このほか大井川輦台越保存会の活動拠点として活用を計画している。このため耐震診断を行い、地震による損傷を軽減するとともに見学者等の安全確保のための耐震補強工事を順次実施する。

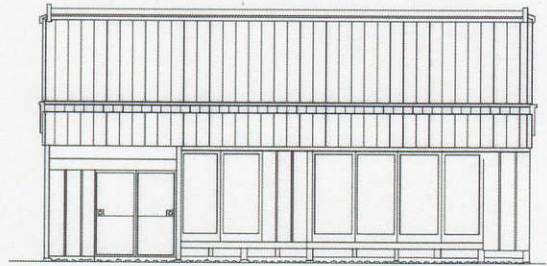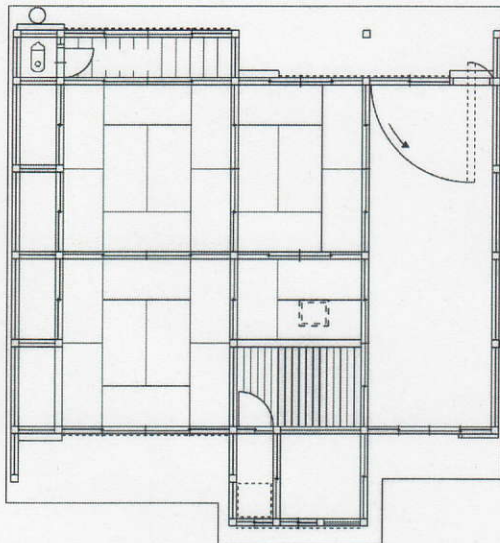

仲間の宿

(オ) 三番宿

A 建物の沿革

番宿とは、川越人足の溜り場で、川越人足は一番から十番までの組に分かれ、各番宿で待機していた。現在は三番宿、十番宿を公開している。

三番宿は、昭和 48 年(1973)に復元整備され、正面、側面は当時の雰囲気を残す一方、裏は土間奥に風呂場、トイレが増築されている。

かつての所有者が保管していた明治 28 年 (1895) の登記書類の写しでは、間口、奥行とも 6 間 3 尺の居宅のほか、厠、物置など 3 棟が記されており、現在の造作とは大きく異なっている。かつての所有者の話では、家の造作はもともと西側に 1 間半ほど続いていたが、土地の売買により現在の形になったとのことで、地籍図の分筆状況とも一致している。

B 建物の概要

表10 建物の概要

構造	木造 平屋建
寸法	桁行5間半×梁行6間半
間取り	8畳(2)、6畳(4) 注：カッコ内は部屋数
屋根	切妻、棧瓦葺き（前面軒銅板葺き）
外壁	板壁
建具	引戸、 ^{しとみど} 藪戸
整備年	昭和48年(1973)
所有	市

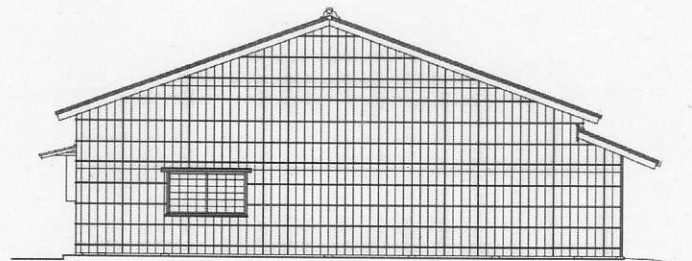
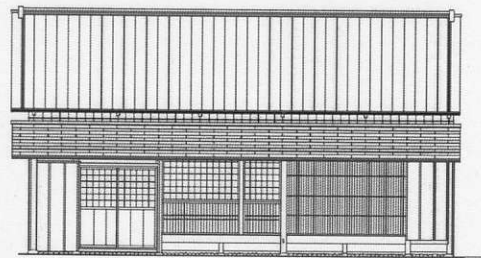
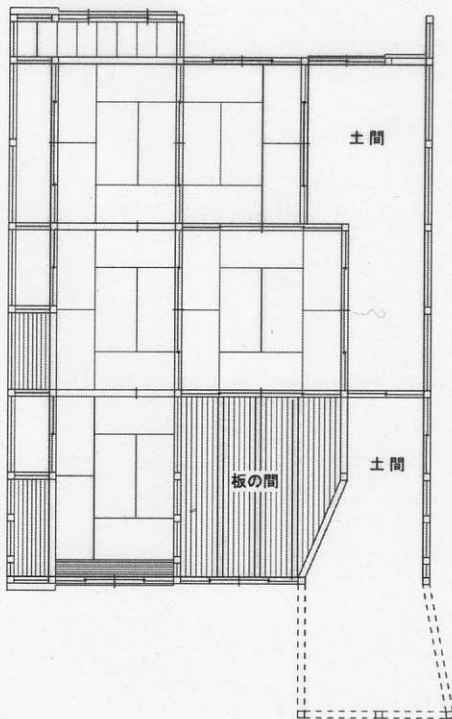


図21 三番宿平面及び立面図